


D

**Einbauanleitung**  
**Funke-Sanierungsstutzen**  
DN/OD 160 und DN/OD 200

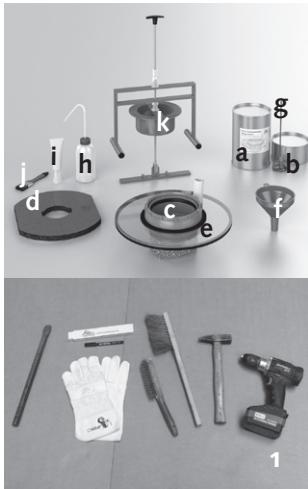

**Lieferumfang:**

- Vergussharz (Harz + Härter) (**a + b**)
- Sicherheitshinweise bei der Verarbeitung beachten
- Sanierungsstutzen (0° - 11° abwinkelbar) inkl. lose beiliegender FE-Dichtung (**c**)
- Faltbare Innenverschalung (**d**)
- Transparente Außenverschalung mit Einfüllstutzen (**e**)
- Trichter (**f**)
- Zusätzliches Dichtungsband (ohne Abbildung)
- Harzmischer (Quirl) (**g**)
- Reiniger (**h**)
- Dichtmasse (**i**)
- Pinsel (**j**)
- Öffner für Harzdosen (ohne Abbildung)
- Nitrilhandschuhe (ohne Abbildung)
- Einbauanleitung (ohne Abbildung)

Montagewerkzeug im Koffer (**k**) inkl. Schutzbrille, Nitrilhandschuhe und Drahtbürste (**ist separat zu bestellen, Artikelnummer: 603000200**)

**benötigte Arbeitsmittel (1):**

- Akkuschrauber
- Hammer / Meißel
- Handfeger
- Schutzhandschuhe / persönliche Schutzausrüstung
- Zollstock / Stift

**Sicherheitshinweise zum Harz:  
P280**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
**P305+P351+P338**

**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:**  
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**P310**

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

**H302**

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

**H314**

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**H317**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**H412**

Im nicht ausgehärteten Zustand schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GB

**Installation instructions**  
**Funke Renovation Socket**  
DN/OD 160 and DN/OD 200

**Delivery contents:**

- Grouting resin (resin and hardening agent) (**a + b**) **Follow safety instructions when processing**
- Renovation socket (can be adjusted to a max. angle of 11°) including separate FE seal (**c**)
- Foldable inner casing (**d**)
- Transparent outer formwork with filler neck (**e**)
- Funnel (**f**)
- Additional sealing strip (not pictured)
- Resin mixer (**g**)
- Cleaning agent (**h**)
- Sealant (**i**)
- Brush (**j**)
- Resin can opener (not pictured)
- Nitrile gloves (not pictured)
- Installation instructions (not pictured)

Installation tool in case (**k**) including protective goggles, nitrile gloves and wire brush (**needs to be ordered separately, code number: 603000200**)

**Required work equipment (1):**

- Cordless screwdriver
- Hammer/chisel
- Hand brush
- Protective gloves/personal protective equipment
- Folding ruler/marker

**Resin safety instructions:**

**P280**

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

**P305+P351+P338**

**IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing.

**P310**

Immediately call a POISON CONTROL CENTRE/doctor.

**H302**

Harmful if swallowed.

**H314**

Causes severe skin burns and eye damage.

**H317**

May cause an allergic skin reaction.

**H412**

In unhardened form, harmful to aquatic life with long-lasting effects.

F

**Recommendations de pose**  
**Kit de réparation Funke**  
DN/OD 160 et DN/OD 200

**Inclus dans la livraison :**

- Résine de scellement (résine + durcisseur) (**a+b**). **Consulter et respecter les consignes de sécurité lors du montage**
- Manchon de réparation (routle 0°-11°) avec joint d'étanchéité FE à part (**c**)
- Gabarit intérieur souple (**d**)
- Plaque extérieure transparente avec tuyau de remplissage (**e**)
- Entonnoir (**f**)
- Bande d'étanchéité supplémentaire (non représenté en image)
- Mélangeur (Quirl) (**g**)
- Nettoyant (**h**)
- Pâte d'étanchéité (**i**)
- Pinceau (**j**)
- Ouvre boîte (non représenté en image)
- gants en nitrile (non représenté en image)
- Recommandations de pose (non représenté en image)

Outil de montage dans la mallette (**k**) avec des lunettes de protection, des gants en nitrile et une brosse métallique (à commander séparément, numéro d'article : 603000200)

**Matériel nécessaire au montage (1):**

- Visseuse
- Marteau/Burin
- Balayette
- Gant de protection/Équipement de protection individuel
- Mètre/Marqueur

**Consignes de sécurité pour la résine :  
P280**

A porter impérativement : Gant de protection/Vêtement de protection/Lunettes de protection/Protection du visage.

**P305+P351+P338**

SI CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer plusieurs minutes en douceur. Oter si possible les lentilles de contact le cas échéant. Continuer à rincer.

**P310**

Appeler immédiatement le centre anti poison/Médecin.

**H302**

Dangereux pour la santé en cas d'ingestion.

**H314**


Entraîne de graves brûlures de la peau et de graves lésions oculaires.


**H317**

Peut entraîner des réactions allergiques cutanées.

**H412**

Sous forme non solidifiée néfaste pour les organismes aquatiques, avec des conséquences à long terme.

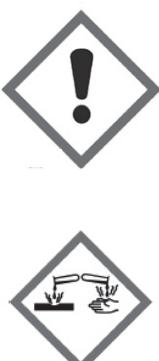

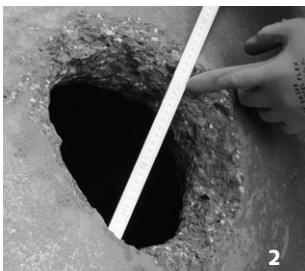

2



3



4



5



6



7



7a

#### Allgemeine Hinweise:

- der Sanierungsstutzen ist immer 90° zur Rohrachse in die Öffnung einzubringen
- DN/OD 160 geeignet für Ausbrüche von 200 mm Ø bis max. 260 mm Ø
- DN/OD 200 geeignet für Ausbrüche von 250 mm Ø bis max. 310 mm Ø
- Verarbeitungszeit des Harzes: ca. 5 Minuten
- Aushärtung des Harzes: ca. 2 Std. bei 15° C (witterungsabhängig)
- Verwendung bei Außen-temperatur von 5° C bis 30° C
- Einsatzbedingungen des Harzes: ideale Mischtemperatur 20° C, mind. 15° C
- Lagertemperatur des Harzes zwischen 5° C und 30° C, max. Haltbarkeit ca. 6 Monate (vor Frost schützen!)
- keine Luft einrühren
- Harz vor Regen schützen
- ausgehärtete Harzreste können als „Kunststoffteile“ (Abfallschlüsselnummer 120105) entsorgt werden
- kontrollieren Sie den Durchmesser der Bohrung bzw. des Ausbruchs (2)

#### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber und frei von allen losen Teilen sein. Je nach Verschmutzungsgrad empfehlen sich folgende Reinigungsarten: mit einer Drahtbürste (3-4) oder bei größeren Ablagerungen durch Abstemmen (5).

#### Zugang für Harzeinfüllung legen (6).

Der Bereich muss frei von Staub, Öl, Fetten oder sonstigen trennend wirkenden Stoffen sein. Säubern Sie die betreffende Stelle mit dem mitgelieferten Reiniger (7), Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Der graue Stutzen darf **nicht** mit dem Reiniger gesäubert werden (7a).

Der Untergrund kann trocken oder feucht sein. Jedoch muss der Untergrund tragfähig sein, damit die allgemein geforderte Abreißfestigkeit von 1 N/mm<sup>2</sup> erreicht werden kann.

#### General information:

- The renovation socket always needs to be placed in the opening at an angle of 90° to the pipe axis
- DN/OD 160 is suitable for breakouts with a diameter of 200–260 mm
- DN/OD 200 is suitable for breakouts with a diameter of 250–310 mm
- Resin processing time: approx. 5 minutes
- Time it takes for the resin to harden: approx. two hours at 15° C (depending on weather conditions)
- Usage at outdoor temperature 5° C – 30° C
- Resin application conditions: Ideal mixing temperature is 20° C, min. mixing temperature is 15° C
- Resin storage temperature: between 5° C and 30° C, max. shelf life of approx. six months (Protect against frost!)
- Avoid air to be mixed into resin
- Protect resin from rain
- Hardened resin remnants can be disposed of as 'synthetic parts' (waste code number 120105)
- Check the diameter of the bore or breakout (2)

#### Surface preparation:

The surface needs to be clean and free of all loose material. The following methods are recommended for cleaning the surface, depending on the degree of soiling: cleaning with a wire brush (3-4) or chipping off larger soiling deposits (5).

#### Place access for resin filling (6).

The surface needs to be free of dust, oil, grease and any other substances that could interfere with adhesion. Use the cleaning agent included with the delivery (7), to clean the soiled area. Wear protective gloves and protective goggles while doing so. The grey socket must **not be** cleaned with the cleaning agent (7a).

It does not matter whether the surface is dry or damp; however, it needs to be load-bearing to achieve the required tear strength of 1 N/mm<sup>2</sup>.

#### Consignes générales :

- Le kit de réparation doit toujours être posé dans l'ouverture à 90° par rapport à l'axe du tuyau.
- DN/OD 160 adapté pour les ouvertures de 200 mm Ø jusqu'à 260 mm Ø
- DN/OD 200 adapté pour les ouvertures de 250 mm Ø jusqu'à 310 mm Ø
- Temps de préparation de la résine env. 5 mn
- Temps de séchage de la résine : env. 2 heures à 15° C (dépendant des conditions météorologiques)
- Utilisation en température extérieure de 5° C à 30° C
- Conditions d'utilisation de la résine : Température idéale de mélange 20° C, minimum 15° C
- Température de stockage de la résine entre 5° C et 30° C, conservation env. 6 mois (protéger du gel!)
- Ne pas incorporer d'air
- Protéger la résine de la pluie
- Les restes de résine solidifiée peuvent être éliminés comme «morceaux de plastique» (Numéro de code déchet allemand 120105)
- Contrôler le diamètre du carottage ou de l'ouverture (2)

#### Préparation de l'ouverture :

L'ouverture doit être propre et exempte de toutes parties friables. En fonction du degré de pollution et de saleté, les moyens de nettoyage suivant sont à recommander : brosse métallique (3-4), ou dans le cas de gros morceaux à l'aide d'un burin (5).

Préparer l'accès pour l'injection de la résine (6).

L'ouverture doit être exempte de poussière, huile, gras, ou autres matières gênantes. Nettoyer l'ouverture dans son ensemble avec le nettoyant fourni (7) en se munissant de gants et lunettes de protection. Le manchon de réparation gris avec la rouleau incorporée **ne doit pas** être nettoyé à l'aide du nettoyant (7a).

L'ouverture peut être sèche ou humide. Elle doit être en revanche porteuse afin que l'adhésion générale requise atteigne 1 N/mm<sup>2</sup>.



8



9



10




11



12



13

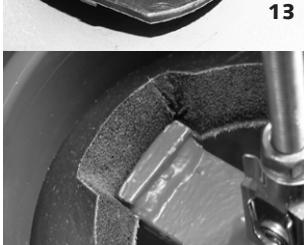

14



15

Der Sanierungsstutzen **DN/OD 160** ist für Ausbrüche bis max. 260 mm Durchmesser geeignet, jedoch muss der Ausbruch mindestens so groß sein, dass der Anschluss von 200 mm Ø in die Öffnung passt.

Der Sanierungsstutzen **DN/OD 200** ist für Ausbrüche bis max. 310 mm Durchmesser geeignet, jedoch muss der Ausbruch mindestens so groß sein, dass der Anschluss von 250 mm Ø in die Öffnung passt.

Prüfen Sie anhand der Hauptrohrnennweite und der Wanddicke, dass Sie den richtigen Typ des Sanierungsstutzens ausgewählt haben (s. Tabelle).

#### **Einbau:**

Außenverschalung über den Sanierungsstutzen ziehen.

Außenverschalung mit Sanierungsstutzen in das Montagewerkzeug einbringen und in den roten Führungsstopfen einführen (**8**).

Die transparente Außenverschalung hinter den „Füßen“ des Montagewerkzeugs verspannen (**9**).

Es ist darauf zu achten, dass der Einfüllstutzen nach oben ausgerichtet ist.

Tragen Sie in den Knickspalt sowie auf den äußersten Bereich der Dichtfläche der klappbaren Innenverschalung die mitgelieferte Dichtmasse in dünnen Streifen auf (**10**).

Danach die klappbare Innenverschalung über das Kontereisen an das Werkzeug legen und umklappen (**11**).

Nehmen Sie das vorbereitete Montagewerkzeug, mit Sanierungsstutzen und Verschalung und führen Sie die zusammengeklappte Innenverschalung durch die Bohrung (**12**).

Klappen Sie die Innenverschalung im Hauptrohr auseinander und drehen Sie die Verschalung auf dem Kontereisen, bis sie sich in den Aussparungen arretiert (**13-14**).

Drehen Sie nun das Kontereisen mit der Innenverschalung so, dass sich das Kontereisen in Rohrlängsachse befindet (**15**).

Dabei muss die mit der Dichtmasse versehene Seite der klappbaren Innenverschalung an der Innenwand vom Rohr anliegen.

The **DN/OD 160** renovation socket is suitable for breakouts with a max. diameter of 260 mm. However, as a minimum, the breakout opening needs to be large enough to accommodate the connection, which has a diameter of 250 mm.

The **DN/OD 200** renovation socket is suitable for breakouts with a max. diameter of 310 mm. However, as a minimum, the breakout opening needs to be large enough to accommodate the connection, which has a diameter of 250 mm.

Check the main pipe nominal width and wall thickness to make sure that you have selected the correct type of renovation socket (see table on Page 1).

#### **Installation:**

Pull the outer formwork over the renovation socket.

Insert the outer formwork and renovation socket into the installation tool and guide this into the red guide stoppers (**8**).

Brace the transparent outer formwork behind the ‘feet’ of the installation tool (**9**).

Make sure that the filler neck is facing upwards.

Apply a thin layer of the sealant that was included with the delivery to the folding gap of the foldable inner casing as well as to the outermost area of the casing's sealing surface (**10**).

Then put the internal hinged sheeting on to the tool (**11**).

Take the prepared installation tool along with the renovation socket and formwork and guide the folded-together inner casing through the bore (**12**).

Unfold the inner casing inside the main pipe and turn the casing around on the counter iron until the casing is fixed in the opening (**13-14**).

Now turn the inner casing so that the counter iron is located along the pipe's longitudinal axis (**15**).

While doing so, ensure that the side of the foldable inner casing that has been coated with sealant lies against the inner wall of the pipe.

Le kit de réparation DN/OD 160 convient pour les ouvertures présentant un diamètre de 260 mm maximum. Toutefois, l'ouverture doit être assez grande pour pouvoir accueillir un branchement de 200 mm Ø.

Le kit de réparation DN/OD 200 convient pour les ouvertures présentant un diamètre de 310 mm maximum. Toutefois, l'ouverture doit être assez grande pour pouvoir accueillir un branchement de 250 mm Ø.

Vérifier que le kit choisi soit la bonne référence en fonction du diamètre de collecteur et de l'épaisseur (voir tableau page 1).

#### **Montage :**

Positionner le gros joint intérieur solidaire de la plaque extérieure transparente de manière à ce qu'il épouse correctement et uniformément le manchon.

Faire passer la tige de l'outil à travers le manchon muni de sa plaque transparente puis emboîter le manchon dans le cylindre de centrage métallique de l'outil (**8**).

Plier la plaque transparente de manière à ce qu'elle se place en tension derrière les « pieds » de l'outil de montage en s'assurant que le tuyau de remplissage est placé en haut (**9**).

Appliquer la pâte d'étanchéité fournie dans le pliage du gabarit ainsi que sur son pourtour extérieur en fine ligne (**10**).


Faire passer la tige de l'outil de montage à travers le gabarit. Pour cela, rabattre la patte de compression en métal contre la tige (**11**).

Soulever l'ensemble de l'outil et faire passer le gabarit à travers l'ouverture en le pliant (**12**).

Ramener le gabarit (côté enduit de pâte d'étanchéité contre la paroi intérieure du collecteur) afin qu'il épouse le rayon de courbure (**13-14**).

Positionner le gabarit de manière à ce que la patte de compression en métal (correctement placer dans les encoches du gabarit) se situe dans l'axe du tuyau (**15**).

Une fois à l'intérieur du collecteur, déplier le gabarit et placer la patte de compression en métal dans les encoches prévues à cet effet sur le gabarit.

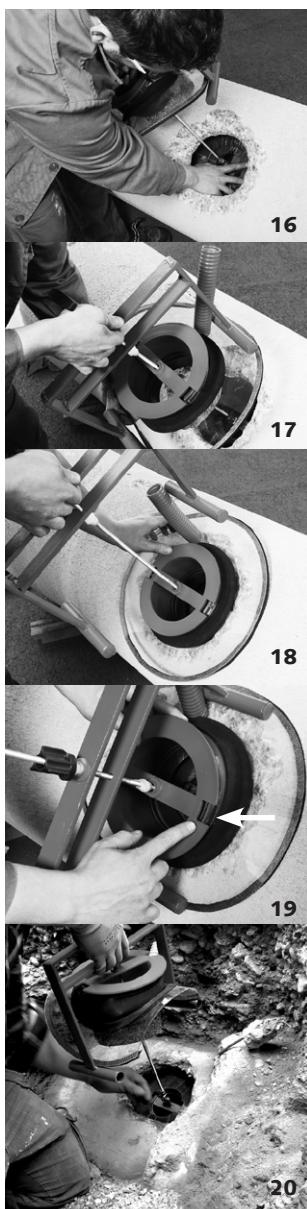

Ziehen Sie das Montagewerkzeug mit Außenverschalung und Sanierungsstützen am Werkzeug von dem Hauptrohr/Sammler weg, damit sich die Innenverschalung an die Betonrohrinnenwand anlegen kann und richten Sie die Verschalung mittig zur Bohrung aus (**16**).

Überprüfen Sie, ob die Innenverschalung formschlüssig und vollflächig an der Rohrinnenseite anliegt.

Lösen Sie die transparente Außenverschalung vom Werkzeug und pressen diese an das Hauptrohr, danach das Werkzeug mit der Schraubarretierung nach unten schieben (**17**).

Somit wird die Außenverschalung von dem Werkzeug geklemmt und gehalten. Achten Sie noch einmal darauf, dass die Öffnung zum Einfüllen des Harzes in den Sanierungsstützen nach oben gerichtet ist (**18**).

Im Bereich des Einfüllstutzens muss genügend Platz sein, dass sich das Harz in alle Richtungen verteilen kann. Bei Bedarf den Bereich nachstemmen (**siehe Bild 5**).

Die roten Markierungen des Sanierungsstützens müssen immer längs zur Rohrachse liegen (**19**).

Sollte die Außenverschalung nicht flächig aufliegen, da der Anschluss zu nah an einer Betonrohrmuffe liegt, kann die transparente Außenverschalung passend zugeschnitten werden (**20**).

Zum Anzeichnen empfehlen wir einen Stift. Anschließend muss am Rand ein neues Dichtprofil (im Lieferprogramm enthalten) aufgeklebt werden, damit die Außenverschalung wieder dicht wird.

Pull the installation tool along with the outer formwork and renovation socket away from the main pipe/sewer so that the inner casing can rest on the inner wall of the concrete pipe, and centre the casing inside the bore (**16**).

Ensure that the entire surface of the inner casing is lying positively connected to the interior of the pipe.

Remove the transparent outer formwork from the tool and press the formwork onto the main pipe, then push the tool down using the screw lock (**17**).

This securely holds the outer formwork away from the tool. Check again that the opening through which the resin will be poured into the renovation socket is facing upwards (**18**).

The area around the filler neck needs to be large enough to allow the poured resin to spread in all directions. If necessary, adjust the size of this area (**see picture 5**).

The red markings on the renovation socket always need to lie along the length of the pipe axis (**19**).

If the connection lies too closely to a concrete pipe socket, preventing the transparent outer formwork from lying flat, the formwork can be cut so that it lies flat (**20**).

We recommend using a marker for tracing the part of the formwork that needs to be cut. A new seal profile (included in the Funke product range) then needs to be stuck onto the edge so that the outer formwork is tightly sealed again.

Tirer la partie de l'outil avec le manchon et la plaque transparente vers l'arrière afin que le gabarit vienne se placer en compression contre la paroi intérieure du collecteur et s'assurer que le gabarit est bien positionné au milieu de l'ouverture (**16**).

Vérifier que le gabarit épouse parfaitement et uniformément le rayon de courbure de la paroi intérieure du collecteur.

Libérer la plaque transparente de l'outil et pousser l'ensemble (plaque avec manchon emboité dans le cylindre rouge) contre le collecteur en ramenant également la vis de blocage le long de la tige filetée afin de maintenir le tout (**17**).

De cette manière la plaque transparente est plaquée contre le collecteur. Vérifier que le tuyau de remplissage est bien situé en haut (**18**).

S'assurer que là où est positionné le tuyau de remplissage il y ait assez d'espace pour que la résine puisse se diffuser uniformément tout autour dans l'épaisseur de l'ouverture. Si besoin agrandir cet endroit à l'aide d'un burin (**cf. image 5**).

Les points rouges situés sur le manchon doivent toujours être dans l'axe du collecteur (**19**).

Dans le cas où la plaque extérieure ne repose pas correctement sur le collecteur (si par exemple l'ouverture est située trop près de la collette du collecteur), il est possible de la recouper (**20**).

Dans ce cas, repérer au marqueur le découpage. Une fois le découpage effectué, il convient de recoller une bande d'étanchéité supplémentaire (comprise dans la livraison) afin de recréer un espace étanche sous la plaque.



Nun drehen Sie die obere Schraub-  
arretierung nach und ziehen diese  
fest an (21).

Danach ziehen Sie die untere  
Schraubarretierung fest an. Dadurch  
ist ein vollflächiges Anlegen des  
Sanierungsstutzens auf die Innen-  
verschalung gegeben. Durch die  
Öffnungen an dem Zentrierstopfen  
kann eine Sichtkontrolle über die  
richtige Positionierung durchgeführt  
werden.

Als Nächstes wird der mitgelieferte  
Trichter an den dafür vorgesehenen  
Schlauch (werkseitig vormontiert) an  
der Außenverschalung angebracht  
(22).

**Mischen des Funke Vergussharzes:**  
Schutzhandschuhe und Schutzbrille  
tragen. Füllen Sie den Härter aus  
der kleinen Dose komplett in die  
große Harzdose um. Vermischen  
Sie den Harzdoseninhalt (Harz und  
Härter) sorgfältig unter Verwendung  
eines langsam laufenden Rührge-  
rätes in Kreisbewegung (auch am  
Dosenrand) ca. 2 Minuten lang. Eine  
vollständige Entleerung der Gebinde  
ist zur Einhaltung des Mischungsver-  
hältnisses unerlässlich und aus öko-  
logischen Gründen erforderlich. Die  
Mindestmischtemperatur beträgt  
15° C. Anhand des Temperaturkon-  
trollstreifens auf der Dose können  
Sie dies überprüfen (23). Bei DN  
200 bitte die Dosen nacheinander  
anrühren und schnell vergießen.

Ein Kontakt mit UV-Strahlung kann  
zu Farbveränderungen führen. Da-  
von abgesehen wird die Gebrauchs-  
tauglichkeit nicht beeinträchtigt.  
Beachten Sie die Gefahrenhinweise  
und Sicherheitsratschläge auf den  
Etiketten und Sicherheitsdatenblät-  
tern (beim Hersteller anzufordern).

Füllen Sie das Funke-Vergussharz  
gleichmäßig in den Trichter. Durch  
die transparente Außenverschalung  
kann der Füllstand des Hohlraums  
beobachtet und geprüft werden.  
Füllen Sie solange nach, bis kein  
Harz mehr nachläuft (24).

Das Funke-Vergussharz sollte je  
nach Außentemperatur (20° C)  
innerhalb von ca. 5 Minuten ver-  
arbeitet werden, da dieses bei der  
Reaktion eine hohe Temperatur (bis  
zu 120° C) entwickeln kann. Aus  
diesem Grund empfehlen wir bei  
der Verarbeitung Handschuhe zu  
tragen. Je höher die Außentempe-  
ratur, desto geringer die Reaktions-/  
Verarbeitungszeit. Die Reste in der  
Dose aushärten lassen und fachge-  
recht entsorgen: „Kunststoffteile“  
(Abfallschlüsselnummer 120105).

Now turn the upper screw lock and  
secure it tightly (21).

Then securely tighten the lower  
screw lock. This ensures that the en-  
tire surface of the renovation socket  
lies against the inner casing. You can  
conduct a visual inspection through  
the openings on the centring stop-  
per to ensure that everything is  
positioned correctly.

Next, attach the funnel that was  
included with the delivery to the  
tube (pre-assembled at the factory)  
that is located on the outer form-  
work (22).

**Mixing Funke grouting resin:**  
Wear protective gloves and protec-  
tive goggles. Completely decant the  
hardening agent from the small can  
into the large resin can. Carefully  
mix the contents of the resin can  
(resin and hardening agent) using  
a slowly running mixing device in  
a circular motion (also along the  
edge of the can) for approximately  
two minutes. Make sure that you  
completely empty the container –  
doing so is essential to uphold-  
ing the mixing ratio and required  
for environmental reasons. The  
minimum mixing temperature is 15°  
C. You can check the temperature  
using the temperature control strip  
on the can (23). For DN 200, please  
mix the cans one after the other and  
shed quickly.

Contact with UV rays can lead to  
changes in colour, but does not im-  
pair usability. Take note of the safety  
warnings and suggestions on the  
labels as well as the safety datasheets  
(available from the manufacturer  
upon request).

Pour the Funke grouting resin even-  
ly into the funnel. You can check  
the fill level through the transparent  
outer formwork. Keep pouring until  
no more resin flows out (24).

The Funke grouting resin should be  
processed within approx. 5 minutes,  
depending on the outside tem-  
perature (20° C), since the resin can  
heat up to a high temperature (up  
to 120° C) during the reaction. Be-  
cause of this, we recommend wear-  
ing gloves during processing. The  
higher the ambient temperature, the  
shorter the reaction and processing  
time. Allow the remains of the resin  
to harden in the can and properly  
dispose them as 'synthetic parts'  
(waste code number 120105).

Tourner la vis de blocage supérieure  
et serrer fermement (21).

Serrer ensuite la vis de blocage  
inférieure. Ainsi le manchon est  
uniformément compressé contre  
le gabarit. Les trous sur la partie  
supérieure du cylindre de centrage  
métallique permettent de vérifier  
visuellement le positionnement  
correct du manchon.

Placer l'entonnoir dans le tuyau de  
remplissage (22).

#### Mélange de la résine Funke :

Porter des gants et des lunettes de  
protection. Transférer le durcisseur  
contenu dans la petite boîte dans  
la grosse boîte contenant la résine.  
La totalité du durcisseur doit être  
transférée dans la résine pour des  
raisons de respect des proportions.  
Mélanger soigneusement le tout  
(durcisseur et résine) à l'aide d'un  
appareil de mélange lentement en  
effectuant des cercles (également  
vers les bords) pendant environ  
2 minutes. La température de  
mélange doit être d'au moins 15°  
C. Ceci peut être contrôlé à l'aide  
de la bande sur la boîte affichant la  
température atteinte (23). Pour le  
DN 200, mélanger le contenu des  
boîtes l'une après l'autre et verser  
rapidement.

Le contact avec les rayons UV peut  
conduire à un changement de cou-  
leur sans conséquences. Respecter  
les consignes de sécurité sur les  
étiquettes et sur les fiches se sécurité  
(Disponibles auprès du fabricant).

Verser la résine Funke dans l'enton-  
noir. La plaque transparente permet  
de vérifier la diffusion de la résine.  
Remplir jusqu'à que la résine ne  
s'écoule plus (24).

En fonction de la température exté-  
rieure (20° C), la résine doit être uti-  
lisée dans les 5 minutes, car celle-ci  
peut atteindre avec la réaction une  
haute température (jusqu'à 120 °C).  
Pour cette raison, il est indispensable  
de porter des gants. Plus la tem-  
pérature extérieure est élevée, plus  
le temps de réaction diminue. Les  
restes de résine solidifiée peuvent  
être éliminés comme « morceaux de  
plastique » (Numéro de code déchet  
allemand 120105).



25




26



27



28

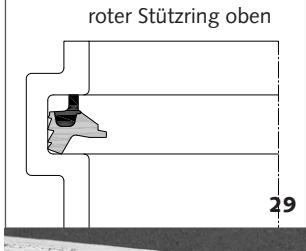

29



30

Informationen zu Sicherheitsdatenblättern **Funke-Vergussharz** und **Funke-Vergussharzhärter** erhalten Sie auf Anforderung über: info@funkegruppe.de.

Nach einer Aushärtungszeit von ca. 2 Stunden (witterungsabhängig) kann das Werkzeug durch Lösen der Schraubarretierungen von dem Hauptröhre/Sammler entfernt werden (25).

Die Innenverschalung kann nun von der Innenwand gelöst werden und zusammen geklappt durch den montierten Sanierungsstutzen entnommen werden (26-27). Die Innenverschalung ist **nicht** für den Wiedergebrauch geeignet.

Den Einfüllschlauch ca. 20 mm über der transparenten Außenverschalung mittels einer Eisensäge abtrennen (28).

Die FE-Dichtung so in die Kugel des Stutzens einlegen, dass der rote Stützring von oben sichtbar ist (29). Bei Bedarf die Dichtung vorher säubern. Die anzuschließenden Rohre oder Formteile mit Gleitmittel einstreichen und anschließend gemäß DIN EN 1610 weiter einbauen.

Fertig erstellter Anschluss (30).

Einen Film zur fachgerechten Montage finden Sie unter: [www.funkegruppe.de](http://www.funkegruppe.de)

You can request information on the Funke grouting resin and Funke grouting resin hardening agent safety datasheets by contacting: info@funkegruppe.de.

Allow for a hardening time of approx. two hours (depending on weather conditions), then remove the tool from the main pipe/sewer by loosening the screw locks (25).

You can now remove the inner casing from the inner pipe wall by pulling it out through the assembled renovation socket (26-27). The inner casing is **not** suitable for reuse.

Use a hacksaw to saw off the filler tube approx. 20 mm above the transparent outer formwork (28).

Insert the FE seal in the hollow of the socket in such a way that the red support ring is visible from above (29). If necessary, clean the sealant beforehand. Coat the pipe or moulded parts that need to be connected with lubricant and install them in accordance with DIN EN 1610.

Completely installed connection (30).

An instructional film on proper assembly is available at: [www.funkegruppe.com](http://www.funkegruppe.com)

Pour obtenir des informations sur les fiches de données de sécurité de la résine à sceller Funke et du durcisseur de résine à sceller Funke, écrivez-nous à l'adresse suivante : info@funkegruppe.de.

Après un temps de séchage d'environ 2 heures (dépendant des conditions météorologiques) l'outil de montage peut être enlevé en dévissant les vis de blocage (25).

Le gabarit intérieur peut ensuite être désolidarisé de la paroi intérieure et plié afin de l'extraire à travers le manchon (26-27). **En aucun cas le gabarit n'est réutilisable.**

Scier le tuyau de remplissage environ 20 mm au-dessus de la plaque transparente à l'aide d'une scie à métaux (28).

Insérer le joint d'étanchéité prévu à cet effet dans la gorge de la rotule du manchon en s'assurant que le tout soit bien propre et exempt d'impureté. La bague rouge doit être visible depuis le haut (29). Enduire de lubrifiant les tuyaux ou les raccords à emboîter et poursuivre la pose d'après la norme DIN EN 1610.

Branchemet terminé (30).

Un film de montage détaillé est disponible sur le site [www.funkefrance.fr](http://www.funkefrance.fr)

**D** Der Sanierungsstutzen ist geeignet für **Hauptrohrnennweiten** und **Wanddicken**:

**GB** The renovation socket is suitable for the following **main pipe nominal widths** and **wall thicknesses**:

**F** Adapté pour les **collecteurs de diamètres nominaux** et **d'épaisseurs suivants**:

<b>Anschluss</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Hauptröhre</b>	<b>Wanddicke</b>	<b>Artikelnummer</b>
<b>Connection</b>	<b>Designation</b>	<b>Main pipe</b>	<b>Wall thickness</b>	<b>Code number</b>
<b>Branchement</b>	<b>Désignation</b>	<b>Collecteur</b>	<b>Epaisseur</b>	<b>code article</b>
DN/OD 160	Typ 1	DN 300	35 mm - 110 mm	603300160
DN/OD 160	Typ 2	DN 400 - 600	50 mm - 130 mm	603400160
DN/OD 160	Typ 3	DN 700 - 1000	85 mm - 160 mm	603700160
DN/OD 200	Typ 1	DN 400	50 mm - 130 mm	603400200
DN/OD 200	Typ 2	DN 500 - 600	55 mm - 140 mm	603500200
DN/OD 200	Typ 3	DN 700 - 1000	85 mm - 180 mm	603700200